
HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA.

CAMPANHA DE RECALL AOS PROPRIETÁRIOS DAS MOTOCICLETAS HARLEY-DAVIDSON TOURING, CVO TOURING E VRSC, ANOS DE FABRICAÇÃO 2007 A 2011, MODELOS 2008 A 2011

A **Harley-Davidson do Brasil Ltda**. convoca os proprietários das motocicletas Touring (modelos Road King® Classic, Road King® Police, Electra Glide® Police, Electra Glide® Ultra Classic e Electra Glide® Classic), CVO™ Touring (modelos Road King® CVO™, Ultra Classic Electra Glide® CVO™ e Street Glide® CVO™) e V-Rod (modelos VRSCA, Night Rod® Special e V-Rod Muscle®), anos de fabricação 2007 a 2011, modelos 2008 a 2011.

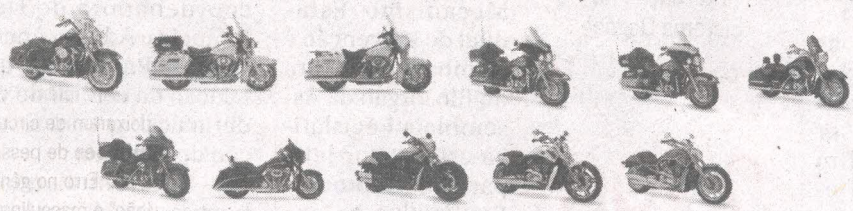

Modelos	Anos de fabricação	Ano / Modelo	Chassis não sequenciais
FR – Road King® Classic	2007 a 2011	2008 a 2011	9321FR4108M603443 a 9321FR41X9M654580 9321FR4408M637036 a 9321FR4498M679625 9321FR4J0AD616375 a 9321FR4JXAD649447 9321FRMJ0BD621304 a 9321FRMJXBD678707
FHMC – Road King® Police	2009	2010 e 2011	5HD1FHMC1AB608659 a 5HD1FHMCXAB615240
FMM – Electra Glide® Police	2011	2011	5HD1FMMCXBB674850
FC – Electra Glide® Ultra Classic	2007 a 2011	2008 a 2011	9321FC4108M603407 a 9321FC41X9M654592 9321FC4J0AD625283 a 9321FC4JXAD652264 9321FCMJ0BD610672 a 9321FCMJXBD665436
FF – Electra Glide® Classic	2007 a 2009	2008 e 2009	9321FF4108M603425 a 9321FF41X9M656540
PG8 – Road King® CVO™	2007	2008	5HD1PG8118Y951284 a 5HD1PG8158Y951286
PR8 – Ultra Classic Electra Glide® CVO™	2008 e 2009	2009 e 2010	5HD1PR8129Y950741 a 5HD1PR81X8Y951098 5HD1PR8C0AB951850 a 5HD1PR8C9AB950065
PZ8 – Street Glide® CVO™	2009	2010	5HD1PZ8C1AB950111
HH – Night Rod® Special	2009 a 2011	2009 a 2011	5HD1HMH108K805151 a 5HD1HMH1X8K813130 5HD1HHH109K809662 a 5HD1HHH1X9K808650 9321HHHJ0AD801797 a 9321HHHJXBD806149
HK – VRSCA	2007	2008	5HD1HKH108K804411 a 5HD1HKH1X8K813181 5HD1HKH408K808484 a 5HD1HKH488K800746
HP – V-Rod Muscle®	2010	2011	9321HPHJ0BD805389 a 9321HPHJXBD806274 e 5HD1HPHCXBC803024

Sistema envolvido: Fluido do sistema de freio.

Razões técnicas: A Harley-Davidson do Brasil identificou que, quando o fluido de freio DOT 4 não é substituído após longo período de uso, o excesso de umidade do ar absorvida formará partículas que, em alguns casos, poderá ocasionar a formação de depósitos nos componentes do sistema de freio, podendo impactar a unidade de controle hidráulico do ABS e ocasionar seu eventual travamento.

Risco: A não conformidade acima indicada poderá ocasionar a perda das funções de frenagem em situações pontuais e extremas. Desta forma, ainda que o condutor acione a alavanca e/ou pedal de freio da motocicleta, o sistema perderá as funções regulares do freio, situação que poderá levar à queda do motociclista, com eventuais danos físicos e materiais, inclusive a terceiros.

Solução: Será realizada a limpeza total do sistema das motocicletas envolvidas no recall, e o fluido de freio será substituído por outro de nova especificação. O reparo será gratuito, e terá duração aproximada de 1h30. Recomendamos o agendamento prévio.

Informações adicionais: Dirija-se a uma concessionária Harley-Davidson ou acesse a página www.harley-davidson.com.br ou ligue para 0800-724-1188.

Esta iniciativa visa a máxima satisfação dos clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade de nossos produtos.

IBAMA PROCONVE

Respeite os limites de velocidade.

MOTOR HARLEY-DAVIDSON COMPANY